

ORIGINAL RESEARCH PAPER

Fire Risk Analysis Using the FSES Method in Educational Hospitals of Qazvin University of Medical Sciences in 2022

Mahshid Asgary¹, Vida Zaroushani^{2,3*}, Mehran Ghale noe^{i2,3}, Yousef Akbari⁴

¹ Occupational Health and Safety Engineering Department, Student Research Committee, Faculty of Health, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

² Department of Occupational Health Engineering, Faculty of Health, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran

³ Social Determinants of Health Research Center, Research Institute for Prevention of Non-Communicable Disease, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran

⁴ Department of Prehospital Medical Emergencies, School of Paramedical Sciences, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran

Received: 2022-11-10

Accepted: 2023-05-02

ABSTRACT

Introduction: Fire in hospitals and medical centers can lead to unfortunate and dire accidents due to the immobility of most patients, the presence of expensive medical equipment, and the essential role of hospitals in providing health services to people. This study aims to increase fire safety in a healthcare training center in Qazvin.

Material and Methods: The latest NFPA 101A was used for fire risk assessment in seven departments of an educational hospital in Qazvin City in 2021-2022. The study calculated the residential risk factor for residents of each area, examined fire safety parameters and determined their risk factor, calculated the obtained points of the area under evaluation, determined the minimum required points in different areas of fire safety, and estimated the fire risk level.

Results: ICU 1 and 2 departments, CCU 1 and 2, central warehouse, pharmacy warehouse, and hospital facilities were selected for fire risk assessment. The ICU building had the best condition with a total fire safety point of 21.1. The facility building, with a total fire safety point of -14.5, was in the worst condition.

Conclusion: The results showed the need for more attention from researchers to conduct studies in outdoor environments, in various parts of the country, on development and validation of novel heat stress indices, and on implementation and evaluation of control measures in environments with high heat stress.

Keywords: Fire, Hospital, Safety, Risk assessment, NFPA 101 A

HOW TO CITE THIS ARTICLE

Asgary M, Zaroushani Z, Ghale noe M, Akbari Y. Fire Risk Analysis Using the FSES Method in Educational Hospitals of Qazvin University of Medical Sciences in 2022. Journal of Health and Safety at Work. 2023; 13(2): 269-287.

1. INTRODUCTION

Fire is one of the most dangerous hazards that causes severe human and financial losses. Medical centers are vulnerable to frequent fire accidents, making fire safety challenging for designers, safety managers, and medical departments.

* Corresponding Author Email: v.zaroushani@qums.ac.ir

According to the National Fire Protection Association (NFPA), more than 8,000 hospital fires occur worldwide yearly. Despite the fundamental role of risk assessment in hospital fire safety, studies on the fire safety evaluation of medical centers in Qazvin province are limited. This study aims to fill

this gap by evaluating the fire risk level of ICUs, CCUs, stores, and facilities using the NFPA 101A standard to increase fire safety in a hospital in Qazvin.

2. MATERIALS AND METHODS

This cross-sectional, descriptive-analytical study was conducted in 2021-2022 in a hospital affiliated with the University of Medical Sciences in Qazvin. The latest NFPA101A standard (2019) was selected and translated as the basis for evaluating fire risk. The general steps of this standard are as follows: choosing a smoke zone for fire risk assessment, calculating the residential risk factor for residents of each zone, examining fire safety parameters and determining their risk factors, calculating the points of different fields in the evaluated zone, determining the minimum points required in different areas of fire safety for the evaluated zone, and estimating the level of fire risk. The NFPA101 fire risk assessment method has a semi-quantitative approach to building occupant factors such as mobility, age, density, ratio of caregivers to elderly, and location of the evaluated area, providing accurate results.

3. RESULTS AND DISCUSSION

Diagram 1 shows the risk assessment results for each building. The ICU building had the best conditions among the four fire safety areas and the facilities building had the worst. Except for the facilities building, the other studied buildings had an acceptable score in overall fire safety. The

ICU building had the highest evacuation safety and CCU 2 had the worst conditions. Except for facilities in critical condition, the other buildings were satisfactory in fire extinguishing and fire control safety.

4. CONCLUSIONS

This study used the NFPA 101 standard to evaluate fire risk, identify hospital department weaknesses, and increase patient and hospital safety. It aimed to provide relevant control measures and necessary information to generalize to other hospitals in Qazvin for fire risk safety.

Providing control measures, examining and improving the hospital's weak points, and developing emergency plans create a safe space for patients, hospital personnel, and patients' companions and prevent damage to hospital equipment. The results of this fire risk assessment can be used in planning fire emergencies efficiently. The hospital facility building is more complex and critical than other buildings. The results showed that the fire risk in this building is extremely high due to the location of dangerous and fire-prone materials such as hot water and high-pressure boilers. A written management and emergency response plan is necessary for fire prevention and extinguishing in this building.

5. ACKNOWLEDGMENTS

The study was funded by Qazvin University of Medical Sciences (QUMS), with the ethical code IR.QUMS.REC.1400.378.

تحلیل ریسک حریق با استفاده از روش FSES در یکی از بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

مهشید عسگری^۱، ویدا زراوشانی^{۲،*}، مهران قلعه نوی^۲، یوسف اکبری شهرستانکی^۴

^۱ کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

^۲ گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

^۳ مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، پژوهشکده پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

^۴ گروه فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۰۸/۱۹، تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۰۲/۱۲

چکیده

مقدمه: بروز حریق در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به دلیل ناتوانی در حرکت اکثر بیماران، وجود تجهیزات گران‌قیمت در بیمارستان و نقش مهم بیمارستان در خدمت‌رسانی به مردم، می‌تواند منجر به ایجاد حوادث ناگوار و غیرقابل تحمل گردد. نداشتن و یا ضعف در مدیریت ریسک حریق می‌تواند برشدت رخداد حادثه بیفزاید. این مطالعه، بهمنظور ارزیابی سطح ایمنی حریق و ارائه‌ی راهکارهای کنترلی مناسب در یک مرکز آموزشی بهداشتی درمانی واقع در شهر قزوین انجام شد.

روش کار: این مطالعه، با استفاده از جدیدترین ویرایش استاندارد NFPA101A، ارزیابی ریسک حریق در هفت بخش از یک بیمارستان آموزشی در شهر قزوین در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ انجام شد. در این مطالعه، محاسبه‌ی ضریب ریسک سکونت برای ساکنان هر ناحیه، بررسی پارامترهای ایمنی حریق و تعیین ضریب ریسک آن‌ها، محاسبه‌ی امتیاز کسب شده‌ی ناحیه‌ی تحت ارزیابی، تعیین حداقل امتیاز مورد نیاز در حیطه‌های مختلف ایمنی حریق و تعیین سطح ریسک حریق انجام گردید.

یافته‌های: در میان بخش‌های آی‌سی‌یو ۱ و ۲، آی‌سی‌یو ۱ و ۲، آنبار مرکزی، آنبار داروخانه و تأسیسات بیمارستان که برای ارزیابی ریسک حریق انتخاب شدند، کل ساختمان‌های آی‌سی‌یو ۱ و ۲، با نمره‌ی ایمنی کلی حریق ۱/۲ بهترین وضعیت و ساختمان تأسیسات با نمره‌ی ایمنی کلی حریق ۵/۴-۱، بدترین وضعیت را داشتند.

نتیجه‌گیری: تأسیسات بیمارستان، پر ریسک‌ترین بخش مورد مطالعه از دیدگاه حریق شناسایی شد. قرارگیری تجهیزات پر خطر در کنار یکدیگر و نبود برنامه‌ی مدون مدیریت ایمنی، از عوامل مؤثر در کسب نتایج این مطالعه بود. اهمیت تدوین یک برنامه در پاسخ به شرایط اضطراری بهمنظور پیشگیری و اطفای حریق در این ساختمان، ضرورت دارد.

کلمات کلیدی:

* پست الکترونیکی نویسنده مسئول مکاتبه: v.zaroushani@qums.ac.ir

☰ مقدمه

مسئولیت قانونی مدیران در برابر حوادث احتمالی است. در واقع، تمام سازمان‌ها، بهویژه سازمان‌هایی که خدمات در شرایط اضطراری را ارائه می‌دهند، متعهد به ایجاد یک محیط امن و ایمن برای کارکنان و مشتریان هستند (۵). دلیل دیگر توجه به ایمنی حریق، مسئولیت قانونی^۱ است. رعایت نکات ایمنی در بخش‌های مختلف بیمارستان‌ها، می‌تواند منجر به کاهش خطرات انسانی، مالی، عملکردی و همچنین شکایات احتمالی شود. نیروی انسانی برای هر سازمانی، یک منبع اساسی و مهم بوده و توجه به این منبع برای موفقیت سازمان ضروری است (۶).

بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط اتحادیه‌ی ملی حفاظت حریق آمریکا (NFPA)، به طور متوسط، سالانه در سراسر جهان، بیش از ۸۰۰۰ حریق بیمارستانی رخ می‌دهد (۷). طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵، سازمان‌های آتش‌نشانی ایالات متحده، به طور میانگین به ۱۲۰۰ حریق در سال در بیمارستان‌ها پاسخ دادند. این آتش‌سوزی‌ها، سالانه به طور متوسط ۴۰ مجروح و ۹ میلیون دلار خسارت مستقیم مالی به بار آورده است (۸). برخی از حوادث آتش‌سوزی در بیمارستان‌های داخل و خارج که اخیراً اتفاق افتاده، در جدول شماره ۱ ارائه شده است.

بررسی‌ها، نشان می‌دهد که تمامی خسارات ناشی از حریق، در حالی رخ می‌دهند که با به کارگیری اصول ایمنی، ۷۵ درصد از این آتش‌سوزی‌ها، قابل پیش‌بینی و پیش‌گیری است (۹).

بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آمار حوادث در بیمارستان‌ها، از جمله‌ی عوامل اصلی در ایجاد حریق، می‌توان به آتش‌سوزی در سطل زباله، لباس‌ها و پرده‌ها در اتاق پرستاران، جرقه در وسایل الکتریکی در پاویون‌ها، حریق و جرقه‌ی ناشی از لامپ‌های فلورورسنت در انبارها، آتش‌سوزی در اثر اجاق یا وسایل گرم‌کننده، سیگار کشیدن در محل‌های استراحت پرسنل، وقوع حریق در آشپزخانه، آتش‌سوزی عمدى در محل‌هایی مانند محل تجمع ضایعات و نقص در سیستم‌های برقی اشاره نمود (۱۰، ۱۱). از مهم‌ترین خطرات، وجود مواد قابل احتراق

حریق، یکی از خطرناک‌ترین حوادثی است که خسارات جانی و مالی بسیاری را به وجود می‌آورد. تسهیلات ارائه‌دهنده‌ی خدمات سلامت، از جمله مکان‌هایی هستند که هرساله، تعداد زیادی از حوادث حریق را به خود اختصاص می‌دهند. به همین دلیل، ایمنی حریق این مراکز، یکی از چالش‌های پیش روی طراحان، مدیران ایمنی و بخش‌های درمانی است (۱).

بیماران بستری در بیمارستان، عموماً افرادی هستند که به دلیل وضعیت بالینی ویژه، امکان حرکت و نجات خود را در زمان وقوع حریق ندارند. علاوه بر این، دستگاه‌ها و تجهیزات پزشکی و غیرپزشکی مورد استفاده در بیمارستان‌ها، بسیار گران‌قیمت و کمیاب هستند؛ از این‌رو، آتش‌سوزی در مراکز درمانی، بیشتر از هر مکان عمومی دیگری می‌تواند باعث خسارات جانی و مالی متعدد شود (۲). وقوع حریق، علاوه بر بروز خسارات جانی و مالی، باعث بروز اختلال در عملکرد بیمارستان می‌گردد که این موضوع با توجه به ماهیت و اهمیت عملکرد بیمارستان در ارائه‌ی خدمات درمانی به جامعه، بسیار حائز اهمیت است (۳).

در اکثر بیمارستان‌های جدید، سه نوع مراقبت شامل مراقبت‌های سرپایی، عمومی و ویژه به بیماران ارائه می‌شود. بیماران سرپایی، در صورت وقوع حریق، توانایی خروج و دور شدن از محل حادثه و تأمین ایمنی خود را دارند. بیماران بستری در بخش‌های مراقبت‌های عمومی، با استفاده از وسایل کمکی (نظیر ویلچر، واکر و...) و یک فرد همراه، توانایی خروج را خواهند داشت. معمولاً در بخش‌های مراقبت‌های ویژه، بیماران به تجهیزات و دستگاه‌های خاص مراقبتی وابسته‌اند که در صورت جدا شدن از دستگاه، خطر مرگ آن‌ها را تهدید می‌کند. متخصصان باید در این زمینه، شرایطی را ایجاد کنند که در مرحله‌ی اول، حریقی در بیمارستان رخ ندهد و در صورت وقوع حریق، در مراحل اولیه، شناسایی، اعلام و کنترل شود (۴).

به طور کلی، دلیل توجه به ایمنی حریق در بیمارستان‌ها،

1. legal responsibility

جدول ۱: برخی از حوادث اخیر آتش‌سوزی بیمارستان در ایران و جهان

تاریخ آتش‌سوزی	خسارات	محل وقوع
۱۴۰۰/۶/۲۰	-	بیمارستانی در نیویورک
۱۴۰۰/۶/۱۸	حداقل ۱۰ نفر کشته	بیمارستانی در مقدونیه شمالی
۱۴۰۰/۵/۱۷	کشته و زخمی شدن بیش از ۱۰۰ نفر	بیمارستانی در ناصریه
۱۴۰۰/۴/۶	۲ زخمی	بیمارستانی در بغداد
۱۴۰۰/۲/۱۱	کشته ۱۵	بیمارستانی در هند
۱۴۰۰/۲/۴	کشته و ۱۱۰ زخمی	بیمارستانی در بغداد
۱۴۰۰/۲/۳	کشته ۱۳	بیمارستانی در نزدیکی بمبئی
۱۳۹۹/۲/۲۳	کشته ۵	بیمارستانی در سن پترزبورگ
۱۳۹۸/۲/۲۰	بدون خسارت جانی	بیمارستانی در تکاب
۱۳۹۶/۷/۲۲	۱ کشته و ۷ زخمی	بیمارستانی در ارومیه
۱۳۹۵/۷/۲۷	کشته و زخمی ۱۵۰	بیمارستانی در هند
۱۳۹۵/۶/۶	۱ کشته و ۳۵ زخمی	بیمارستانی در تبریز
۱۳۹۵/۲/۱۴	۱ کشته و خسارت جدی به تجهیزات ICU	بیمارستانی در بوشهر

و سمیت MOND، شاخص خطر وزنی ایمنی^۲، شاخص ایمنی ذاتی^۳، شاخص آتش‌سوزی و انفجار DOW، ارزیابی عملکرد ایمنی و بهداشت بر اساس شاخص ELMERI و NFPA101A اشاره کرد (۱۶، ۱۵).

از طریق شاخص حریق و انفجار DOW، به طور اختصاصی در صنایع شیمیایی، بهخصوص صنایع نفت و پتروشیمی، خطر حریق و انفجار بررسی شده و واحدهای فرآیندی که دارای پتانسیل حریق و انفجار هستند، شناسایی می‌شوند (۱۳). از این جهت، این شاخص مطابق با اهداف مورد مطالعه‌ی ما در مراکز درمانی نبوده و کثار گذاشته شد.

استاندارد NFPA101A که نخستین ویرایش آن مربوط به سال ۱۹۶۶ است و به مرور تا جدیدترین ویرایش که در سال ۲۰۲۱ انجام شده و در هر ویرایش تکمیل‌تر گردیده است، بهصورت خاص برای مکان‌های درمانی، تدوین شده است و پارامترهای اختصاصی مانند میزان تحرک بیمار، سن، تراکم، نسبت پرستار به بیماران و موقعیت ناحیه‌ی مورد ارزیابی، در نظر گرفته شده است و

و اکسیدکننده در بیمارستان‌ها است که می‌تواند دلیل اصلی آتش‌سوزی باشد. با توجه به اهمیت حریق و انفجار، به منظور کنترل خطرات و ایمن‌سازی مرکز بهداشتی، باید خطرات مذکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نقاط بحرانی و راههای کنترل، شناسایی شوند.

ارزیابی ریسک حریق، در تعیین احتمال و شدت خطرات ناشی از حریق که افراد و تجهیزات مراکز درمانی را تهدید می‌کند، چاره‌ساز خواهد بود. از اهداف ارزیابی ریسک حریق می‌توان به شناسایی خطرات حریق، کاهش ریسک مخاطرات، پیشگیری از آسیب به انسان و تجهیزات و تدوین برنامه‌های مدیریتی مناسب اشاره کرد (۱۲).

شناسایی خطرات و تعیین میزان آسیب‌زایی آن‌ها، با تکنیک‌های مختلفی انجام می‌شود که شاخص‌های حریق، از جمله‌ی این تکنیک‌ها است. از مزایای شاخص‌های ارزیابی ریسک حریق، می‌توان به ساده‌سازی فرایند ارزیابی ریسک، سرعت بالای اندازه‌گیری و مقرن به صرفه بودن اشاره کرد (۱۴، ۱۳).

از تکنیک‌های شاخص ارزیابی ریسک حریق، می‌توان به شاخص خسارت متوسط سالانه^۱، شاخص حریق انفجار

1. Instantaneous Fractional Annual Loss Index (IFAL)

2. Safety Weighted Hazard Index (SWEHI)
3. Inherent Safety Index (ISI)

مراکز درمانی که غالباً وضعیت ایمنی مریق در آن‌ها نامطلوب بوده، باید به این مسئله توجه شود که مراکز درمانی به عنوان اصلی‌ترین پایه‌ی نظام سلامت در پاسخ به شرایط اضطراری و بحران‌ها هستند و باید در برابر حوادث احتمالی از جمله مریق، ایمن باشند (۲۰). در استان قزوین، مطالعات بسیار محدودی در زمینه‌ی ارزیابی ایمنی مریق مراکز درمانی انجام شده است. این مطالعه، جهت پر نمودن این خلاً و با در نظر گرفتن نقش کلیدی ارزیابی ریسک در ایمنی مریق بیمارستان، انجام شده است. هدف از این مطالعه، ارزیابی سطح ریسک مریق آی‌سی‌یو، سی‌سی‌یو، انبارها و تأسیسات با استاندارد NFPA101A به منظور افزایش سطح ایمنی مریق در یک مرکز آموزشی بهداشتی درمانی واقع در شهر قزوین است.

روش کار

این مطالعه، از نوع توصیفی-تحلیلی است که به صورت مقطعي در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در یکی از بیمارستان‌های وابسته به علوم پزشکی قزوین واقع در همین شهر انجام شد.

بیمارستان منتخب، از سال ۱۳۳۱، به عنوان یک مرکز درمانی مورد استفاده بوده و در طی حدود هفتاد سال گذشته با توجه به ضرورت و نیاز منطقه، بیمارستان به تدریج توسعه یافته و هم‌اکنون با مساحت تقریبی ۲۹ هزار مترمربع، خدمات تخصصی و فوق تخصصی به مراجعت ارائه می‌کند.

بیمارستان مذکور، بر اساس سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در راستای اهداف کلان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با تأکید بر خدمات باکیفیت و ایمن، متعهد به حفظ و ارتقای سلامت بیماران و سایر ذی‌نفعان است.

با توجه به گستردگی بودن بیمارستان مذکور، با بررسی نتایج پژوهش‌های انجام‌شده در زمینه‌ی ایمنی مریق مراکز درمانی و درخواست خود بیمارستان، ۷ بخش آی‌سی‌یو ۱ و ۲، سی‌سی‌یو ۱ و ۲، انبار مرکزی، انبار

از این نظر، روشهای دقیق برای رسیدن به اهداف پژوهش محسوب می‌شود (۱۷).


ارزیابی ریسک مریق، قلب ایمنی یک سیستم است (۹) و فرصتی را برای شناسایی خطرات، نقص‌ها و عوامل مؤثر در ایجاد مریق فراهم می‌کند که اطلاعات حاصل از آن، برای پیشگیری از وقوع مریق، اطفاء مریق، تخلیه‌ی اضطراری و جلوگیری از گسترش مریق، ضروری است (۱۸).

با توجه به مطالب فوق و با مطالعه‌ی تاریخچه‌ی برخی از حوادث آتش‌سوزی بیمارستانی در ایران و جهان، تقریباً تا حدودی می‌توان به این نتیجه رسید که آتش‌سوزی در بیمارستان‌ها، تکرار قابل توجهی داشته است و از طرفی، بروز مریق در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به دلیل ناتوانی افراد می‌تواند منجر به ایجاد حوادث ناگوار و غیرقابل تحمل گردد. عدم برخورداری از مدیریت خطر و یا ضعف در آن می‌تواند بر شدت حادثه بیفزاید.

در مطالعه‌ی جهانگیری و همکاران (۲۰۱۳)، ۱۶ ساختمان از ۸ بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی شیاز، با روش استاندارد NFPA101A بررسی شدند و مشخص شد که تنها ۱ ساختمان در هر سه حیطه، عدد ریسک قابل قبول دارد (۱۹). نتایج ارزیابی ریسک مریق در تحقیق مهدی‌نیا و همکاران (۲۰۱۲) که با روش Frame در بخش بسته بیمارستان شهر قم انجام شد، نشان داد که حداقل ایمنی در بخش مذکور تأمین نشده است (۲۰).

در این مطالعه، برای ارزیابی ریسک مریق، از روش استاندارد NFPA101A استفاده شد که از مزایای اصلی این روش می‌توان به سادگی و دقت بالای آن اشاره نمود. طبق بررسی‌های انجام‌شده در مراکز علمی-پژوهشی داخل و خارج، مطالعه‌ی ارزیابی ریسک مریق با روش NFPA101A، بسیار محدود بوده و چنین مطالعه‌ای در شهر قزوین انجام نشده است.

در استان قزوین، مطالعات بسیار محدودی در زمینه‌ی ارزیابی ایمنی مریق مراکز درمانی انجام شده است؛ با توجه به نتایج بررسی مقالات ارزیابی ریسک مریق در

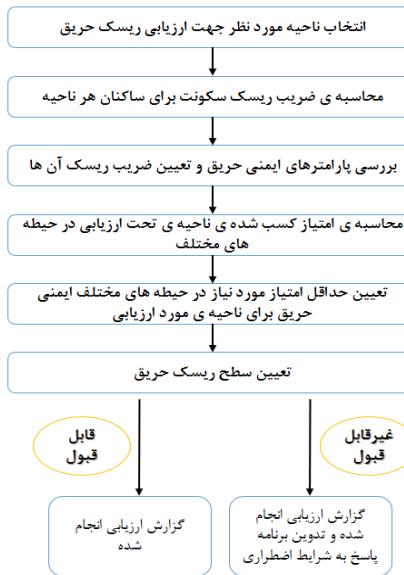

شکل ۱: مراحل ارزیابی ریسک حریق براساس استاندارد (۲۲) NFPA101A

گردید؛ بار دوم نیز اعداد با استفاده از نرم افزار طراحی شده در اکسل، محاسبه شدند.

مراحل کلی ارزیابی ریسک حریق با استاندارد مذکور، شامل ۶ مرحله ای انتخاب ناحیه مورد نظر جهت ارزیابی ریسک حریق، محاسبه ضریب ریسک سکونت برای ساکنان هر ناحیه، بررسی پارامترهای ایمنی حریق و تعیین ضریب ریسک آنها، محاسبه امتیاز کسب شده هر ناحیه تحت ارزیابی در حیطه های مختلف، تعیین حداقل امتیاز مورد نیاز در حیطه های مختلف ایمنی حریق برای ناحیه مورد ارزیابی، تعیین سطح ریسک حریق از طریق مقایسه امتیاز کسب شده با حداقل امتیاز مورد نیاز و ضریب ریسک سکونت است.

گام اول

انتخاب ناحیه مورد نظر جهت ارزیابی ریسک حریق جهت ارزیابی کامل ایمنی حریق ساختمان بیمارستان، در ابتدا ساختمان به نواحی جداگانه تقسیم و ارزیابی هر ناحیه به صورت جداگانه انجام شد. در طبقه ای از ساختمان که به وسیله ای خروجی های افقی یا موانع دود جدا نشده

داروخانه و تأسیسات برای ارزیابی ریسک حریق انتخاب شدند.

به منظور ارزیابی ریسک حریق بر اساس استاندارد NFPA 101A، جدیدترین ویرایش این استاندارد (۲۰۱۹) انتخاب و ترجمه گردید (۱۱). مراحل کلی این استاندارد در شکل شماره ۱ نشان داده شده است.

روش ارزیابی ریسک حریق بر اساس استاندارد NFPA 101A که به نام سامانه ای ارزیابی ایمنی حریق (FSES^۱) نیز شناخته می شود، روشی نیمه کمی و شاخص محور است. این روش، ریسک حریق را در چهار حیطه ای کنترل حریق، ایمنی در اطفای حریق، ایمنی تخلیه ای افراد و ایمنی کلی حریق نشان می دهد.

ارزیابی ریسک حریق با استفاده از روش مذکور، توسط محقق که دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای است، انجام گردید. به منظور اطمینان از عدد ایمنی حریق به دست آمده، اعداد یک بار به صورت دستی با استفاده از جداول و فرمول های موجود در استاندارد NFPA 101A که در ذیل آورده شده است، محاسبه

1. Fire Safety Evaluation System

جدول ۲: محاسبه ضریب ریسک سکونت (R) برای ساکنان هر ناحیه

ناحیه مورد ارزیابی:		نام ساختمان:		ارزیاب:		۱-قابلیت حرکت بیمار (M)
ناتوان در حرکت	غیرمتحرک	تحرک محدود	متحرک	وضعیت تحرک	ارزیاب	
۴.۵	۳.۲	۱.۶	۱	ضریب ریسک	تعداد بیماران بیمار (D)	۲-تراکم بیمار (D)
بیشتر از ۳۰	۱۱-۳۰	۶-۱۰	۱-۵	تعداد بیماران		
۲	۱.۵	۱.۲	۱	ضریب ریسک	طبقه از جهات زیر زمین و بالاتر	۳-مکان ناحیه (L)
۱.۶	۱.۶	۱.۲	۱.۱	ضریب ریسک		
یک یا بیشتر بدون مراقب	> ۱۰ ۱	۶ - ۱۰ ۱	۳ - ۵ ۱	بیمار مراقب	۴-نسبت بیماران به مراقبان (T)	۵-میانگین سنی بیماران (A)
۰۴	۱.۵	۱.۲	۱.۱	ضریب ریسک		
کمتر از یک سال یا بیشتر از ۶۵ سال	بیشتر از یک سال یا کمتر از ۶۵ سال		سن	ضریب ریسک	بیماران هر ناحیه (F)	۶-ضریب ریسک سکونت:
۱.۲	۱		۱	ضریب ریسک		

*ضریب ریسک ۴ در مراکز درمانی بدون مراقب در نظر گرفته می‌شود.

محاسبه‌ی ضریب ریسک سکونت:

$$F = M \times D \times L \times T \times A$$

محاسبه‌ی ضریب ریسک اصلاح شده برای ساختمان‌های در مرحله ساخت:

$$R = 1 \times F$$

محاسبه‌ی ضریب ریسک اصلاح شده برای ساختمان‌های در مرحله بهره‌برداری:

$$R = 0.6 \times F$$

استفاده از ۵ پارامتر قابلیت حرکت بیمار، تراکم بیمار، مکان ناحیه، نسبت بیماران به مراقبان، میانگین سنی بیماران و با کمک جدول شماره ۲ که از استاندارد NFPA101A استخراج شده است، به دست آمد.

بود، کل طبقه به عنوان یک ناحیه در نظر گرفته شد. به ناحیه‌ی انتخابی جهت ارزیابی ریسک مریق، ناحیه‌ی دود یا حريق^۱ گفته می‌شود.

گام دوم

گام سوم
بررسی پارامترهای ایمنی حريق و تعیین ضریب ریسک آن‌ها در این مرحله، ۱۳ پارامتر شامل سازه، مواد پوشاننده‌ی

محاسبه‌ی ضریب ریسک سکونت (R) برای ساکنان هر ناحیه ضریب ریسک سکونت برای ساکنان هر ناحیه، با

1. Fire or smoke zone

کنترل دود، مسیرهای خروج اضطراری، هشدار حریق دستی، کشف و هشدار دود و آبفشن خودکار بررسی شد و با کمک جدول شماره ۳ که از استاندارد NFPA101A

سطوح داخلی راهروها و راههای خروجی، مواد پوشانندهی سطوح داخلی اتاق‌ها، دیوارهای راهرو، درب‌های سمت راهرو، ابعاد ناحیه، منفذ عمودی، منطقه‌ی خطرناک،

جدول ۳: تعیین ضریب ریسک پارامترهای ایمنی حریق

امتیاز								فاکتور		
غیر قابل اشتعال نوع I و II				قابل اشتعال نوع III و IV و V				۱-سازه		
۴۳۳.۳۲۲.۲۲۲	۱۱۱	۰۰۰		۲۱۱.۲HH	۲۰۰	۱۱۱	۰۰۰			
۲	۲	۰		۰	-۲	۰	-۲	طبقه اول		
۴	۲	-۲		-۲	-۴	-۲	-۷	طبقه دوم		
۴	۲	-۷		-۷	-۹	-۷	-۹	طبقه سوم		
۴	-۷	-۹		-۷	-۱۳	-۷	-۱۳	طبقه چهارم و بالاتر		
A کلاس			B کلاس			C کلاس				
۳			الف(۳) ۰			الف(۰) -۵				
A کلاس			B کلاس			C کلاس				
۳			الف(۳) ۱			الف(۱) -۳				
مقاومت کمتر از ۱ ساعت			مقاومت بین ۰.۵ تا ۰.۵ ساعت			مقاومت بیش از ۰.۵ ساعت				
-۲ (۰) ۲			-۱ (۰) ۱			۰				
۲۰ FPR ≤ ۲۰ FPR <			۲۰ FPR > ۲۰ FPR			بدون درب				
-۱ (۰) ۲			-۱ (۰) ۱			۰				
بن بستی در فاصله‌ی بیشتر از ۳۰ فوت وجود ندارد و طول ناحیه برابر است با :					طول بن بست					
کمتر از ۱۰۰ فوت	۱۵۰-۱۰۰ فوت	بیش از ۱۵۰ فوت	۵۰-۳۰ فوت	۱۰۰-۵۰ فوت	بیش از ۱۰۰ فوت			۶-ابعاد ناحیه		
۱	۰	-۲ (۰) °	-۲ (۰) °	-۴ (۰) °	-۶ (۰) °					
محصور شده با نرخ مقاومت در برابر حریق:					۳ یا ۲ طبقه باز		≥ ۴ طبقه باز			
≥ ۲ ساعت		۱ تا ۲ ساعت	بیش از ۱ ساعت	-۱۰				۷-منفذ عمودی		
۰ (۰) ۳	۰ (۰) ۲	۰		-۱۴						
بدون نقص			نقص منفرد			نقص مضاعف				
-			ناحیه مجاور	ناحیه درونی	ناحیه بیرونی	ناحیه درونی	ناحیه مجاور	۸-منطقه‌ی خطرناک		
-۲			-۶	-۵	-۵	-۱۱	-۱۱			
تجهیز به سامانه‌ی مکانیکی کنترل دود					تجهیز به موائع دود	تجهیز به موائع دود	بدون کنترل			

ادامه جدول ۳: تعیین ضریب ریسک پارامترهای ایمنی حریق

امتیاز					فاکتور
۳		۰		-۵ (۰)	۹-کنترل دود
خروجی مستقیم		چندین مسیر خروجی		کمتر از ۲ مسیر خروجی	۱۰-مسیرهای خروج اضطراری
۵	دارای خروجی افقی	بدون خروجی افقی	ناقص	-۸	
دارای هشدار حریق دستی		بدون هشدار حریق دستی		-۴	۱۱-هشدار حریق دستی
دارای بخش اطلاع به آتش نشانی	بدون بخش اطلاع به آتش نشانی	۱			
۲	راهروها و فضای مسکونی ساختمان	فقط اتاق‌ها	فقط راهرو	وجود ندارد	۱۲-کشف و هشدار دود
۵	۴	۳ (۳)	۲ (۳)	۰ (۳)	
همه‌ی ساختمان	راهروها و فضاهای مسکونی ساختمان		وجود ندارد		۱۳-آب فشان خودکار
۱۰	۸		.		

توضیحات:

(الف) چنانچه مواد پوشاننده‌ی سطوح داخلی راهروها، خروجی‌ها و اتاق‌ها در کلاس C باشند و به وسیله‌ی آب فشان خودکار حفاظت شوند یا پارامتر صفر باشد از مقادیر داخل پرانتز استفاده شود.

همچنین در صورتی که مواد پوشاننده‌ی سطوح داخلی خروجی اتاق‌ها در کلاس C باشدو به وسیله آب فشان محافظت شوند یا مقدار پارامتر ۴ بیش از ۱ باشد یا پارامتر ۱۳ صفر باشد، از مقادیر داخل پرانتز استفاده شود.

(ب) در صورتی که امتیاز پارامتر پنجم -۱۰ باشد از (۰) استفاده کنید.

(ج) در صورتی که امتیاز پارامتر چهارم -۱۰ باشد از (۰) استفاده کنید.

(د) در صورتی که امتیاز پارامتر دهم -۸ باشد از (۰) استفاده کنید.

(ه) در مورد ساختمان‌های موجود چنانچه تعداد بیماران در آن طبقه کمتر از ۳۱ نفر باشد، از (۰) استفاده کنید.

(و) در صورتی که پارامتر ۱ برای اولین طبقه در نظر گرفته شده باشد یا سازه از نوع حفاظت نشده باشد (مقاومت در برابر حریق ستون‌ها صفر باشد یعنی سازه از نوع "... یا "... باشد، از (۰) استفاده کنید).

(ز) چنانچه همه‌ی ساختمان به وسیله‌ی سامانه‌ی آب فشان یا سر پاسخ سریع حفاظت شده باشد، این مقادیر را به پارامتر ۱۳ اضافه کنید.
در ۱ SI فوت برابر ۰.۴۸ متر می‌باشد.

گام چهارم
محاسبه امتیاز کسب شده‌ی ناحیه‌ی تحت ارزیابی در
حیطه‌های مختلف
با استفاده از ضریب ریسک‌های به دست آمده در
گام سوم و با کمک جدول شماره‌ی ۴ که از استاندارد

استخراج شده است، ضریب ریسک هر کدام از پارامترها محاسبه شد. مواد مورد استفاده در ساختمان‌های مورد ارزیابی، از بتن‌های ساخته شده از سیمان پرتلند، پلاستر گچ و کاشی سرامیک است؛ به همین دلیل، ساختمان‌های مورد مطالعه از نوع غیرقابل اشتعال هستند.

جدول ۴: نحوه محاسبه‌ی امتیاز کسب شده‌ی ناحیه‌ی تحت ارزیابی در ۴ حیطه‌ی ایمنی مهار حریق، ایمنی اطفا حریق، ایمنی تخلیه اضطراری افراد و ایمنی کلی حریق

ایمنی کلی حریق S_4	ایمنی تخلیه اضطراری افراد S_3	ایمنی اطفا حریق S_2	ایمنی مهار (محدود سازی) حریق S_1	فاکتور ایمنی
				۱-سازه
				۲-مواد پوشاننده‌ی سطوح داخلی راهروها و راه‌های خروجی
				۳-مواد پوشاننده‌ی سطوح داخلی اتاق‌ها
				۴-دیوار/دیواره‌های راهرو
				۵-درب‌های سمت راهرو
				۶-ابعاد ناحیه
				۷-منفذ عمودی
				۸-منطقه‌ی خطرناک
				۹-کنترل دود
				۱۰-مسیرهای خروج اضطراری
				۱۱-هشدار حریق دستی
				۱۲-کشف و هشدار دود
	$\div 2 =$			۱۳-آب فشان خودکار
$S_4 =$	$S_3 =$	$S_2 =$	$S_1 =$	مجموع

کسب شده انجام شد. اگر امتیاز کسب شده از امتیاز مورد نیاز بیشتر باشد، سطح ریسک حریق ناحیه‌ی تحت ارزیابی قابل قبول خواهد بود.

همان‌طور که گفته شد، در روش ارزیابی ریسک حریق *NFPA101A*، عوامل مرتبط با ساختمان ساختمان از جمله میزان تحرک، سن، تراکم، نسبت مراقبان به سالمندان و موقعیت ناحیه‌ی مورد ارزیابی، به صورت نیمه‌کمی در نظر گرفته شده است و از این نظر، روشی دقیق محسوب می‌شود.

یافته‌ها

نتایج ارزیابی ریسک، به تفکیک هر ساختمان در نمودار شماره‌ی ۱ ارائه شده است. همان‌طور که در این نمودار مشاهده می‌شود، کل ساختمان‌های آی‌سی‌یو ۱ و ۲، بهترین وضعیت در هر ۴ حیطه‌ی ایمنی حریق را

NFPA101A استخراج شده است، امتیاز کسب شده‌ی ناحیه‌ی تحت ارزیابی در ۴ حیطه‌ی ایمنی مهار حریق، ایمنی اطفای حریق، ایمنی تخلیه اضطراری افراد و ایمنی کلی حریق به دست آمد.

گام پنجم

تعیین حداقل امتیاز مورد نیاز در حیطه‌های مختلف ایمنی حریق برای ناحیه‌ی مورد ارزیابی با استفاده از جدول شماره‌ی ۵ که از استاندارد مذکور استخراج شده، حداقل امتیاز مورد نیاز در حیطه‌های مختلف ایمنی حریق برای ناحیه‌ی مورد ارزیابی محاسبه شد.

گام ششم

تعیین سطح ریسک حریق در این مرحله، مقایسه‌ی امتیاز مورد نیاز با امتیاز

تمثیل ریسک مریق با استفاده از روش FSES در یکی از بیمارستان‌های آموزشی ...

جدول ۵: حداقل امتیاز مورد نیاز در حیطه‌های مختلف اینمی مریق در بیمارستان‌های در حال ساخت، بیمارستان‌های در مرحله بهره‌برداری (موجود)


		تخليه افراد (S_c)		اطفا مریق (S_b)		کنترل مریق (S_a)		مکان ناحیه
موجود	در حال ساخت	موجود	در حال ساخت	موجود	در حال ساخت	موجود	در حال ساخت	
۱	الف(۵) ۸	۴	الف(۱۲) ۱۵	۵	۱۱			طبقه اول
۳	الف(۷) ۱۰	۶	الف(۱۴) ۱۷	۹	۱۵			طبقه دوم و سوم ^۲
۳	الف(۸) ۱۱	۶	الف(۱۶) ۱۹	۹	۱۸			طبقه چهارم و بالاتر

توضیحات:

(الف) در نواحی که اتاق خواب بیمار وجود ندارد از مقادیر درون پرانتز استفاده می‌شود.

(ب) در مورد طبقه دوم بیمارستان‌های موجود که به آب فشان مجهز شده‌اند، امتیاز مورد نیاز به شرح ذیل تغییر می‌کند:

$S_a=7$, $S_b=10$, $S_c=7$

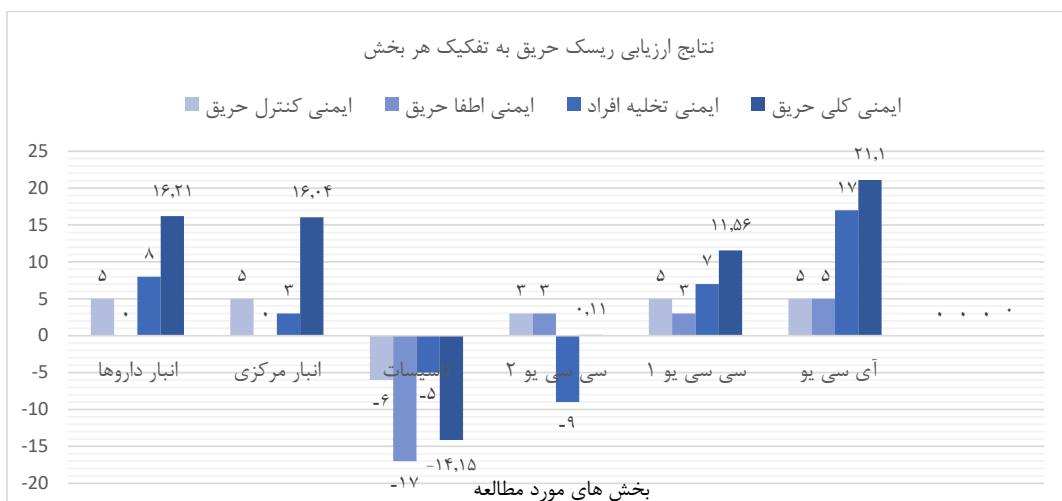

شکل ۲: نتایج ارزیابی ریسک مریق ۶ ساختمان بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی قزوین با استفاده از استاندارد NFPA 101A (۲۲)

دارد، سایر ساختمان‌ها در این حیطه تقریباً قابل قبول هستند.

لازم به ذکر است که کلیه ساختمان‌های مورد مطالعه بیمارستان، از نوع غیرقابل اشتعال I یا II و فاقد آب‌فشان خودکار بودند.

با توجه به اینکه ساختمان آی‌سی‌یو و تأسیسات به ترتیب در بهترین و بدترین وضعیت اینمی مریق قرار دارند، در ذیل جزئیات نتایج ارزیابی ریسک این دو ساختمان آورده شده است.

داشته و ساختمان تأسیسات، بدترین وضعیت را در هر ۴ حیطه‌ی اینمی مریق دارد.

به جز ساختمان تأسیسات، سایر ساختمان‌های مورد مطالعه در حیطه‌ی اینمی کلی مریق، عدد قابل قبول را کسب کردند. کل ساختمان‌های آی‌سی‌یو ۱ و ۲، در حیطه‌ی اینمی تخلیه افراد، بهترین وضعیت را داشته و ساختمان سی‌سی‌یو ۲، بدترین وضعیت را دارد. در حیطه‌ی اینمی اطفا مریق و اینمی کنترل مریق، به جز ساختمان تأسیسات که در وضعیت وخیمی قرار

نتایج ارزیابی ریسک حریق آئی سی بی بر اساس استاندارد NFPA101A:

جدول ۶: نتایج محاسبه ضریب ریسک سکونت برای ساکنان ناحیه آئی سی بی

عدد ریسک	پارامترهای ریسک
۴.۵	قابلیت حرکت بیمار
۱.۵	تراکم بیمار
۱.۱	مکان ناحیه
۱.۱	نسبت بیماران به پرسنل
۱.۰	میانگین سنی بیماران
محاسبه ی ضریب ریسک سکونت:	
$F = 4.5 \times 1.5 \times 1.1 \times 1.1 \times 1 = 8.2$	
محاسبه ی ضریب ریسک اصلاح شده برای ساختمان های در مرحله بهره برداری:	
$R = 0.6 \times 8.2 = 4.92$	

جدول ۷: ضریب ریسک پارامترهای ایمنی حریق برای ساکنان ناحیه آئی سی بی

امتیاز	فاکتور
۲	سازه
۳	مواد پوشاننده ی سطوح داخلی راهروها و راه های خروجی
۳	مواد پوشاننده ی سطوح داخلی اتاق ها
۱	دیوار/دیواره های راهرو
۱	درب های سمت راهرو
۱	ابعاد ناحیه
.	منافذ عمودی
.	منطقه ی خطرناک
۳	کنترل دود
۵	مسیرهای خروج اضطراری
۲	هشدار حریق دستی
۵	کشف و هشدار دود
.	آب فشن خودکار

تمثیل ریسک هریق با استفاده از روش FSES در یکی از بیمه‌استان‌های آموزشی ...

جدول ۸: محاسبه‌ی امتیاز کسب شده‌ی ناحیه‌ی آی سی یو در ۴ حیطه‌ی ایمنی مهار هریق، ایمنی اطفا هریق، ایمنی تخلیه اضطراری افراد و ایمنی کلی هریق

ایمنی کلی هریق S_4	ایمنی تخلیه اضطراری افراد S_3	ایمنی اطفا هریق S_2	ایمنی مهار هریق S_1	فاکتور ایمنی
۲		۲	۲	سازه
۳	۳		۳	مواد پوشاننده‌ی سطوح داخلی راهروها و راه‌های خروجی
۳			۳	مواد پوشاننده‌ی سطوح داخلی اتاق‌ها
۱			۱	دیوار/دیواره‌های راهرو
۱			۱	درپهای سمت راهرو
۱				ابعاد ناحیه
.	.	.	.	منافذ عمودی
.		.	.	منطقه‌ی خطرناک
۳	۳			کنترل دود
۵	۵			مسیرهای خروج اضطراری
۲		۲		هشدار هریق دستی
۵	۵	۵		کشف و هشدار دود
.	$\div ۲ = ۰$.	.	آب‌فشار خودکار
$S_4 = ۲۶$	$S_3 = ۱۸$	$S_2 = ۹$	$S_1 = ۱۰$	مجموع

جدول ۹: حداقل امتیاز مورد نیاز در حیطه‌های مختلف ایمنی هریق در بیمارستان‌ها در مرحله‌ی بهره‌برداری

مکان ناحیه	کنترل هریق (S_a)	اطفا هریق (S_b)	تخلیه افراد (S_c)	حداقل امتیاز مورد نیاز برای کنترل هریق (S_a)
طبقه اول	۵	۴	۱	۱

جدول ۱۰: تعیین قابل قبول و با غیر قابل قبول بودن سطح ریسک هریق ناحیه‌ی آی سی یو

امتیاز مورد نیاز برای کنترل (S_a) - ایمنی کنترل هریق (S_1)	۱۰-۵=۵	قابل قبول	غیر قابل قبول
امتیاز مورد نیاز برای اطفا هریق (S_b) - ایمنی اطفا هریق (S_2)	۹-۴=۵	قابل قبول	غیر قابل قبول
امتیاز مورد نیاز برای تخلیه افراد (S_c) - ایمنی تخلیه‌ی افراد (S_3)	۱۸-۱=۱۷	قابل قبول	غیر قابل قبول
ریسک سکونت (R) - ایمنی کلی هریق (S_4)	$۲۶-۴.۹۲=۲۱.۱$	قابل قبول	غیر قابل قبول

نتایج ارزیابی ریسک حریق تأسیسات بر اساس استاندارد NFPA 101A:

جدول ۱۱: نتایج محاسبه ضریب ریسک سکونت برای ساکنان تاسیسات

پارامترهای ریسک	عدد ریسک
قابلیت حرکت کارمندان	۱
تراکم کارمندان	۱.۲
مکان ناحیه	۱.۶
میانگین سنی کارمندان	۱
محاسبه‌ی ضریب ریسک سکونت:	
$F = 1 \times 1.2 \times 1.6 \times 1 = 1.92$	
محاسبه‌ی ضریب ریسک اصلاح شده برای ساختمان‌های در مرحله بهره برداری:	
$R = 0.6 \times 1.92 = 1.15$	

جدول ۱۲: ضریب ریسک پارامترهای ایمنی حریق برای ساکنان تاسیسات

فاکتور	امتیاز
سازه	۲
مواد پوشاننده‌ی سطوح داخلی راهروها و راه‌های خروجی	۳
مواد پوشاننده‌ی سطوح داخلی اتاق‌ها	۳
دیوار/دیواره‌های راهرو	۱
درب‌های سمت راهرو	۱
ابعاد ناحیه	.
منافذ عمودی	.
منطقه‌ی خطرناک	-۱۱
کنترل دود	.
مسیرهای خروج اضطراری	-۸
هشدار حریق دستی	-۴
کشف و هشدار دود	.
آب فشان خودکار	.

تمیل ریسک مریق با استفاده از روش FSES در یکی از بیمارستان‌های آموزشی ...

جدول ۱۳: محاسبه‌ی امتیاز کسب شده‌ی تاسیسات در ۴ حیطه‌ی ایمنی مهار مریق، ایمنی اطفا مریق، ایمنی تخلیه اضطراری افراد و ایمنی کلی مریق

ایمنی کلی مریق S_4	ایمنی تخلیه اضطراری افراد S_3	ایمنی اطفا مریق S_2	ایمنی مهار مریق S_1	فاکتور ایمنی
۲		۲	۲	سازه
۳	۳		۳	مواد پوشاننده‌ی سطوح داخلی راهروها و راه‌های خروجی
۳			۳	مواد پوشاننده‌ی سطوح داخلی اتاق‌ها
۱			۱	دیوار/دیواره‌های راهرو
۱	۱		۱	درب‌های سمت راهرو
.	.			ابعاد ناحیه
.	.		.	منافذ عمودی
-۱۱		-۱۱	-۱۱	منطقه‌ی خطرناک
.	.			کنترل دود
-۸	-۸			مسیرهای خروج اضطراری
-۴		-۴		هشدار مریق دستی
.	.	.		کشف و هشدار دود
.	÷۲=۰	.	.	آب‌فشن خودکار
$S_4 = -13$	$S_3 = -4$	$S_2 = -13$	$S_1 = -1$	مجموع

جدول ۱۴: حداقل امتیاز مورد نیاز در حیطه‌های مختلف ایمنی مریق در بیمارستان‌ها در مرحله‌ی بهره‌برداری

مکان ناحیه	کنترل مریق (S_a)	اطفا مریق (S_b)	تخلیه افراد (S_c)
زیرزمین	۵	۴	۱

جدول ۱۵: تعیین قابل قبول و یا غیر قابل قبول بودن سطح ریسک مریق تاسیسات

غیر قابل قبول	-۱-۵=-۶	امتیاز مورد نیاز برای کنترل مریق (S_1)-ایمنی کنترل مریق (S_1)
غیر قابل قبول	-۱۳-۴=-۱۷	امتیاز مورد نیاز برای اطفا مریق (S_b)-ایمنی اطفا مریق (S_2)
غیر قابل قبول	-۴-۱=-۵	امتیاز مورد نیاز برای تخلیه افراد (S_c)-ایمنی تخلیه‌ی افراد (S_3)
غیر قابل قبول	-۱۳-۱.۱۵=-۱۴.۱۵	ریسک سکونت (R)-ایمنی کلی مریق (S_d)

جهت ارزیابی ریسک مریق در این مطالعه، با استفاده از تکنیک NFPA101A، از ۱۳ پارامتر سازه، مواد پوشاننده‌ی سطوح داخلی راهروها و راه‌های خروجی، مواد پوشاننده‌ی سطوح داخلی اتاق‌ها، دیواره‌های راهرو، دربهای سمت راهرو، ابعاد ناحیه، منافذ عمودی، منطقه‌ی خطرناک، کنترل دود، مسیرهای خروج اضطراری، هشدار مریق دستی، کشف و هشدار دود و آب‌فشن خودکار

بحث

هدف از این مطالعه، ارزیابی ریسک مریق با استاندارد NFPA101A بهمنظور شناسایی نقاط ضعف بخش‌های مذکور و افزایش سطح ایمنی بیماران و پرسنل بیمارستان و ارائه‌ی اقدامات کنترلی مربوطه و اطلاعات پایه جهت تعیین به سایر بیمارستان‌های شهر قزوین در حوزه‌ی ریسک مریق است.

خاص به هنگام بروز حریق، نقش بسزایی در حفظ آرامش و کنترل پرسنل، بیماران و همراهان خواهد داشت و بسیار کمک‌کننده است. مطالعه‌ی عسکری پور و همکاران نیز نشان داد که نصب سیستم اعلام حریق، تا ۳۳ درصد در کاهش سطح ریسک حریق مؤثر است (۲۵).

همان‌طور که گفته شد، طبق نتایج، ریسک حریق در ساختمان تأسیسات غیرقابل قبول بود و این نتایج با مطالعه‌ی کرد و همکاران که در سال ۱۴۰۰ با استفاده از روش Frame، ریسک حریق را در یک بیمارستان نظامی بررسی کرد (۲۶)، مطابقت داشت. همچنین با نتایج مطالعه‌ی حکم‌آبادی و همکاران نیز که ارزیابی ریسک حریق را در یک مجتمع بیمارستانی با استفاده از روش Frame انجام دادند و بیشترین مقدار سطح ریسک حریق را برای ساختمان، افراد و فعالیت‌ها به ترتیب در بخش‌های اتاق عمل و تأسیسات گزارش کردند (۲۷)، مطابقت داشت.

نتایج داده‌های پژوهش در ساختمان تأسیسات با نتایج مطالعه‌ی رحمانی و همکاران که از تمام مناطق مورد مطالعه‌ی ۱۰۰ درصد در زمینه‌های مهار و اطفای حریق غیرقابل قبول بودند، همخوانی داشت (۲۸).

مقایسه‌ی نتایج ارزیابی ریسک حریق این پژوهش (با استفاده از روش NFPA101A در بیمارستان) با نتایج ارزیابی ریسک حریق مطالعه‌ی خاک‌کار و همکاران در سال ۱۳۹۹ (با روش مشابه در مجتمع تجاری)، نشان داد که اینمنی حریق در بیمارستان‌ها در مقایسه با مجتمع‌های تجاری، نسبتاً در وضعیت مطلوب‌تری قرار دارد (۲۸)؛ ولی جایگاه حساس مراکز درمانی و نیاز جامعه به این مراکز، باعث می‌شود که پژوهشگران در این زمینه فعال‌تر باشند و با نتایج پژوهش‌های خود و همکاری بخش مدیریت، عدد اینمنی حریق را در مراکز درمانی بالاتر ببرند.

استاندارد NFPA101A، شرایط اضطراری را شناسایی نموده و تمهیدات اینمنی لازم برای حفاظت جان افراد از جمله استفاده از مصالح و مواد کمتر توسعه‌دهنده‌ی آتش و دود برای نازک‌کاری‌های داخلی ساختمان را فراهم می‌سازد. علاوه بر این، سیستم‌های کنترل دود و

استفاده شد. همان‌طور که ذکر گردید، تمامی سازه‌های ساختمان این بیمارستان، از نوع غیرقابل اشتغال بود که این موضوع، نقشی بسیار مثبت در بهبود عدد ریسک داشت. مواد پوشاننده‌ی سطوح داخلی ساختمان‌ها نیز دارای حداقل نرخ گسترش شعله بود.

همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد، ساختمان تأسیسات، از پرخطرترین ساختمان‌های مورد مطالعه بود. ساختمان آی‌سی‌یو، سی‌سی‌یو ۱، انبار مرکزی و انبار داروها، به دلیل دارا بودن خروجی مستقیم، در حیطه‌ی اینمنی تخلیه‌ی افراد، وضعیت قابل قبولی داشتند.

تعداد راههای خروجی و دسترسی به آن‌ها در ساختمان تأسیسات که محل آن در زیرزمین بود، بسیار نامناسب بوده و این مسئله، یکی از دلایل اصلی غیرقابل قبول بودن وضعیت اینمنی حریق این ساختمان است. همچنین وجود مناطق خطرناک از جمله مخزن ۶۰۰۰ لیتری گازوئیل در مجاورت تابلوی برق در ساختمان تأسیسات، تأثیری مضاعف بر غیرقابل قبول بودن اینمنی حریق در این ساختمان داشت.

نتایج مطالعه‌ی حاضر، همچون مطالعه‌ی رجبی و همکاران، گواه این است که در هیچ‌کدام از ساختمان‌های مورد مطالعه، محصورسازی منافذ عمودی وجود نداشته و تأثیر منفی عدم وجود این پارامتر در نتایج ارزیابی ریسک، کاملاً مشهود است. از آنجایی که وجود این منافذ، هنگام وقوع حریق، سبب گسترش و انتقال سریع تر دود و شعله خواهد شد، محصورسازی آن‌ها باید مورد توجه قرار گیرد (۲۹).

همه‌ی ساختمان‌های بیمارستان، فاقد سامانه‌ی آب‌فشان خودکار بودند. طبق پژوهش‌های انجام‌شده در این زمینه، وجود این سامانه، تأثیر بسزایی در بهبود عدد ریسک حریق و افزایش اینمنی خواهد داشت که مطالعه‌ی رحمانی و همکاران، تأییدی بر این ادعا است (۲۴).

تمامی ساختمان‌های مورد مطالعه‌ی بیمارستان، به‌جز ساختمان تأسیسات، دارای سیستم اعلام حریق و کشف و هشدار دود بودند. وجود سامانه‌ی هشدار حریق و ارتباطات صوتی به‌منظور راهنمایی ساکنان ناحیه‌ای

به شرایط اضطراری، تا حد زیادی می‌توان فضایی ایمن را برای بیماران، پرسنل بیمارستان و همراهان بیمار، ایجاد نمود و مانع آسیب به تجهیزات بیمارستان شد. طبق نتایج مطالعه‌ی اصلانی و همکاران در بیمارستانی در شهر تهران، وجود برنامه‌ی پاسخ به شرایط اضطراری و تیم آموزش‌دهی مدیریت بحران، سبب کاهش ریسک حریق به طور متوسط بهاندازه‌ی ۳۱,۰۴ درصد خواهد شد (۳۱). از نتایج ارزیابی ریسک حریق این پژوهش، می‌توان در تدوین برنامه‌ی پاسخ به شرایط اضطراری حریق استفاده نمود و به نتایج مطلوبی رسید.

در پایان، پیشنهاد می‌گردد که در پژوهش‌های آینده، تدوین برنامه‌ی پاسخ به شرایط اضطراری اطفای حریق برای قسمت‌های پرخطر بیمارستان انجام شود.

نتیجه گیری

بر اساس نتایج مطالعه‌ی حاضر، ریسک حریق در ساختمان تأسیسات، غیرقابل قبول ارزیابی شد. با توجه به قرار گرفتن مواد خطرناک و مستعد آتش‌سوزی نظیر بویلر و دیگ‌های با فشار بالا، مخزن ۶۰۰۰ لیتری گازوئیل در مجاورت تابلوی برق، نبود یک برنامه‌ی مدیریتی مدون، اهمیت تدوین یک برنامه‌ی پاسخ به شرایط اضطراری بهمنظور پیشگیری و اطفای حریق در این ساختمان، نسبت به هر بخش دیگری بیشتر ملموس است. بهمنظور کاهش ریسک حریق و بالا بردن ایمنی حریق در تأسیسات بیمارستان، در مرحله‌ی اول، حذف کامل خطر از محیط، یعنی تغییر مکان مخزن گازوئیل ۶۰۰۰ لیتری از طبقه‌ی ۲- به سطح زمین، در مرحله‌ی دوم نصب سیستم‌های اعلان حریق و کشف و هشدار دود و در مرحله‌ی سوم، تدوین برنامه‌ی پاسخ به شرایط اضطراری، پیشنهاد می‌گردد.

محدودیت‌های مطالعه

از جمله‌ی محدودیت‌های مطالعه‌ی حاضر، عدم مشارکت برخی از بخش‌های آی‌سی‌یو در دریافت داده‌های مورد نیاز برای ارزیابی ریسک حریق در بیمارستان بود.

آب‌پاش‌های سقفی خودکار که توسط NFPA101A الزام شده‌اند، برای محدود کردن میزان گسترش آتش و دود طراحی شده و از این‌رو، به حفاظت از ساکنان ساختمان در منطقه‌ای امن تا زمان استفاده از راههای خروج یا مهار آتش، کمک خواهد کرد.

در این مطالعه، تیم پژوهش با انتخاب روش NFPA101A، به اهداف تعیین‌شده از قبل رسیدند. از نقاط قوت این روش، می‌توان به اختصاصی بودن آن برای مراکز درمانی و نداشتن فرمول‌های سنگین و وقت‌گیر که در عین حال خطای انسانی و هزینه‌ی پژوهش را نیز بالا می‌برد، اشاره کرد.

صاحبی و همکاران، در مطالعه‌ای در سال ۲۰۲۱، به این نتیجه رسیدند که پاسخ به شرایط اضطراری بیمارستان در هنگام آتش‌سوزی، فرآیند پیچیده‌ای است و نیاز به آمادگی کامل و سطح بالای بیمارستانی دارد؛ بنابراین، بهمنظور ارتقای سطح ایمنی حریق در بیمارستان، توسعه و تمرین برنامه‌های پاسخ به شرایط اضطراری بهمنظور بهبود آمادگی بیمارستان پیشنهاد می‌گردد (۲۹). همچنین مطالعه‌ای در سال ۲۰۱۸، دلایل حادثه‌ی آتش‌سوزی پیش‌رونده‌ی ساختمان پلاسکو در تهران و به دنبال آن فروپاشی ساختمان را بررسی کردند؛ و طبق نتایج، مشکلاتی در تأسیسات الکتریکی، منجر به شروع آتش‌سوزی شده و مشکلات تعمیرات و نگهداری ساختمان و ضعف در مدیریت بحران و نداشتن برنامه‌ی پاسخ به شرایط اضطراری مشخص، سبب انتشار و گسترش شعله‌های حریق و دود در حین حادثه شده است (۳۰).

با بررسی نتایج پژوهش‌های ارزیابی ریسک حریق در مراکز درمانی و سایر مکان‌ها (۲۸) می‌توان به این نتیجه رسید که یکی از نکات منفی که باعث کاهش عدد ایمنی حریق می‌شود، راههای خروجی است. با بهبود مسیرهای خروجی ساختمان، می‌توان با هزینه‌ی کمتر، به وضعیت مطلوب‌تری از ایمنی حریق رسید و از بروز خسارات جبران‌ناپذیر تا حد قابل قبولی پیشگیری کرد.

به طور کلی با ارائه‌ی اقدامات کنترلی، بررسی و بهبود نقاط ضعف بیمارستان و تدوین برنامه‌ی پاسخ

REFERENCES

1. Mahdinia M, Yarahmadi R, Jafari MH. Evaluating fire risk and the role of a rescue, evacuation and care program on reducing its level in a hospital. Qom University of Medical Sciences Journal. 2012;5(3):29-36.
2. Daneshmandi M, Amiri H, Vahedi M, Farshi M, Saghafi A, Zigheymat F. Assessing the level of preparedness for confronting crisis such as flood, earthquake, fire and storm in some selected hospitals of Iran. Journal of Military Medicine. 2010;12(3):167-171.
3. Yarahmadi R, Gholizade A, Jafari MJ, Kohpaei A, Mahdinia M. Performance assessment and analysis of national building codes with fire safety in all wards of a hospital. Iran Occupational Health. 2009;6(1):28-36.
4. Cote, Arthur E. "Fire Behavior." In National Fire Protection Fire Protection Handbook. 17th ed. Fire Protection Hand Book. Natl Fire Protection Assoc, 2002. pp. 6-32.
5. Hatam N, Keshtkar V, Forouzan F, Bastani P. Patient Safety Culture Status in Teaching Hospitals: A Case of Shiraz University of Medical Sciences. Middle East J Sci Res. 2012;12(7):970-975.
6. Hallowell MR, Gambatese JA. Construction Safety Risk Mitigation. J Constr Eng Manag. 2011;135(12):1316-1323.
7. Beranek J. Hot New Options for Hospital Fire Safety. Occup Health Saf. 2005;74(11):26-32.
8. Campbell R. Structure Fires in Health Care Facilities [Internet]. Quincy, MA: National Fire Protection Association; 2017. Available from: <https://www.nfpa.org/-/media/Files/News-and-Research/Fire-statistics-and-reports/Building-and-life-safety/oshpd.pdf>
9. Hashem S, Kouhpaei A. Fire Risk Assessment. 2nd ed. Tehran, Iran: Fanavar Publication; 2018. pp. 71-73.
10. Olsson F. An Engineering Approach to Determine Acceptable Risk. 1st ed. Lund, Sweden: Department of Fire Safety Engineering, Lund University; 2010. pp. 1-12.
11. Zaroushani V, Khajehnasiri F. Hospital fire safety challenges during the Covid-19 crisis. Journal of Health and Safety at Work. 2022;12(2):237-243.
12. Fazel M, Ardalan A, Taghizadeh A, Yaghoubi T. Investigating Fire Protection Condition in the Units of Imam Khomeini Hospital Tehran, Iran. Hosp Pract Res. 2022;7(1):23-27.
13. Mardani M, Lavasani SM, Omidvari M. An investigation into DOW and MOND indices with fuzzy logic based on fire and explosion risk assessment in Iran oil refinery. UCT Journal of Research in Science, Engineering and Technology. 2014;2(3):126-137.
14. Nezamodini ZS, Rezvani ZK. Dow's fire and explosion index: a case-study in the process unit of an oil extraction factory. Electron Physician. 2017;9(1):3592-3597.
15. Ogata K. Modern Control Engineering. 5th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall; 2010. pp. 125-142.
16. Jazayeri SA, Kazemi R, Nematpour L. Assessment of safety and health performance based on ELMERI index in one of the steel industry in Khuzestan province, Iran. Journal of Occupational Hygiene Engineering. 2019;5(4):8-16.
17. National Fire Protection Association. Guide on alternative approaches to life safety. National Fire Protection Association; 1998.
18. Ramachandran G. Fire safety management and risk assessment. Facilities. 2000;17:363-377.
19. Jahangiri M, Rajabi F, Tavana Shooli F. Fire risk assessment in selected hospitals of Shiraz University of Medical Sciences in accordance with NFPA101. Iran Occupational Health. 2016;13(1).
20. Azadian S, Shirali G, Saki A. Evaluation reliability and validity a questionnaire to assess crisis management based on seven principles of resilience engineering approach in hospitals. Iran Occupational Health. 2016;10;13(1):15-26.
21. National Fire Protection Association. NFPA 101A: Guide on Alternative Approaches to Life Safety. 2007 ed. Quincy, MA: National Fire Protection Association; 2006.
22. Wayne G, Chip Carson. 01A *NFPA Guide on Alternative Approaches to Life Safety [Internet]. Quincy, MA: National Fire Protection Association; 2019. Available from: www.nfpa.org/docinfo.
23. Rajabi F, Jahangiri M, Tavana Shooli F, Rastkar S. Fire risk assessment in multi-story commercial buildings using computerized fire safety evaluation system: a case study in Shiraz. Journal of Health System Research. 2019;15(1):74-82.
24. Rahmani A, Salem M. Fire risk assessment in high-rise hospitals in accordance with NFPA 101. Revista Latinoamericana de Hipertension. 2018;13(3):242-245.
25. Askaripoor T, Shirali GA, Yarahmadi R, Kazemi E. Fire risk assessment and efficiency study of active and passive

- protection methods in reducing the risk of fire in a control room of at an industrial building. *Journal of Health and Safety at Work.* 2018;8(1).
26. Kurd H, Valipour F, Zaroushani V, Pourtaghi G, Malmir Z. Fire pathology in a military hospital using the FRAME technique. *Journal of Military Medicine.* 2021;23(5):424-434.
27. Hokmabadi R, Mahdinia M, Zaree R, Mirzaee M, KP. Fire risk assessment by FRAME in a hospital complex. *Journal of Health and Safety at Work.* 2017;9(2):173-182.
28. Khakkar S, Ranjbarian M, Khodakarim S, Pouyakian M. Evaluation of fire risk in commercial complexes of district 12 of Tehran and its relationship with their structural and usage characteristics. *Journal of Health and Safety at Work.* 2020;10(3):31-4.
29. Sahebi A, Jahangiri K, Alibabaei A, Khorasani-Zavareh D. Factors affecting emergency evacuation of Iranian hospitals in fire: a qualitative study. *J Educ Health Promot.* 2021;10.
30. Shakib H, Pirizadeh M, Dardaei SZ. Technical and administrative assessment of Plasco building incident. *International Journal of Civil Engineering.* 2018;1(13).
31. Habibi E. Evaluation of fire risk by FRAME method and studying the effect of trained crisis management team of fire risk level in Hazrat Rasoul-e Akram hospital of Fereydunshahr in 2016. *Quarterly Scientific Journal of Rescue and Relief.* 2017;9(1):46-55.